




Adapterausatz DHAM-ME-N1/-N2

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Teileliste

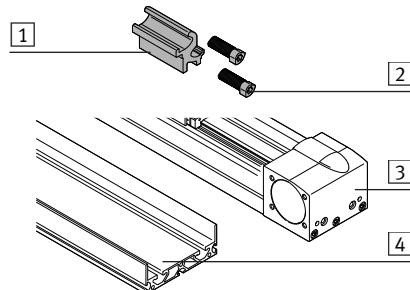

- | | |
|---|---|
| <p>[1] Anbindung
[2] Verbinder</p> <p>Nicht im Lieferumfang:
[3] Achse
(→ Tabelle)
[4] Auflageprofil
HMIA</p> | <p>(1x)</p> <p>(2x)</p> <p>(1x)</p> <p>(1x)</p> |
|---|---|

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Adapterausatz DHAM-ME-N1/-N2:

Verbindung des Auflageprofils [4] mit der Achse [3].

3. Sicherheitshinweise und Hinweise zur Montage

Vorsicht

Unerwartete Bewegung von Bauteilen.

Verletzung durch Schlag, Stoß, Quetschung.

- Stromversorgung vor Montagearbeiten abschalten.
- Sicherheitshinweise beachten (→ Mitgeltende Dokumente).

→ Hinweis

Funktionsstörung und Sachschaden durch unsachgemäße Montage.


- Eine Anbindung [1] mindestens alle 500 mm befestigen.
- Benötigte Anzahl y nach folgenden Formeln berechnen:
 - bei Hub ≤ 500 mm: $y = 2$
 - bei Hub > 500 mm: $y = \text{Ganzzahl}^1) (\text{Hub}/500) + 2$
- Auflageprofil [4] zur Achse [3]/Energieführungskette positionieren.
- Anbindungen [1] an geeigneten Stellen platzieren.
- TORX-Schraubendreher T40 (B) verwenden.

Info


Mitgeltende Dokumente

→ Bedienungsanleitung der Achse [3]



4. Montage

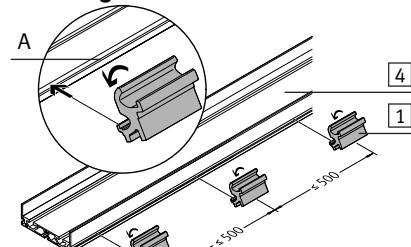


- Anbindungen [1] in die Nut (A) des Auflageprofils [4] einsetzen.

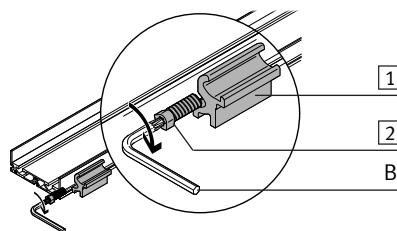

- Die Verbinder [2] in die Anbindungen [1] schieben.
- Die Verbinder [2] bis zum Anschlag (ca. 60°) festdrehen.

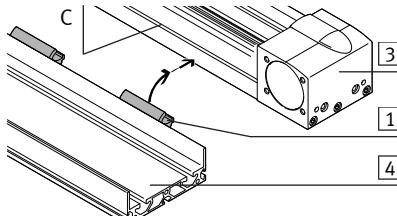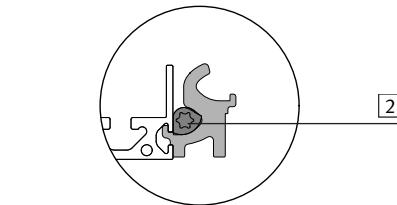

- Auflageprofil [4] mit der Anbindung [1] in die Nut (C) der Achse [3] einsetzen.

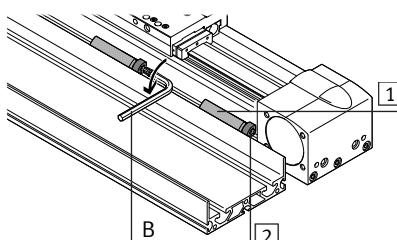


- Die Verbinder [2] in die Anbindungen [1] schieben.
- Die Verbinder [2] bis zum Anschlag (ca. 60°) festdrehen.

• Bildzuordnung beachten (→ Tabelle).

Bild	1	2	3	
[3] EGC	-70 ²⁾ /-80	-120/-185	-70/-80	-120/-185
EGC-HD	-160	-220	-125/-160	-220
ELGA ³⁾	-80	-120/-150	-70/-80	-120/-150
ELFA	-80	-120	-70/-80	-120
[1] DHAM-ME	-N1-CL	-N2-CL	-N1-50-CL	-N2-50-CL
x [mm]	20		50	

Bild 1

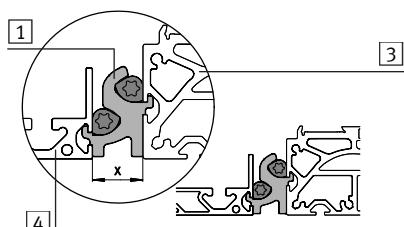

Die Verbinder [2] graben sich beim Festdrehen in das jeweilige Profil ein.

→ Eine elektrische Verbindung zwischen den Bauteilen ist hergestellt.

Bild 2


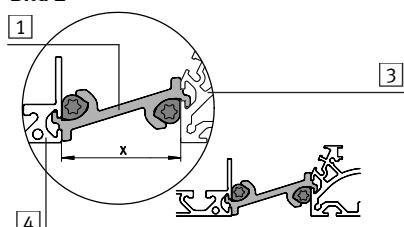


Bild 3

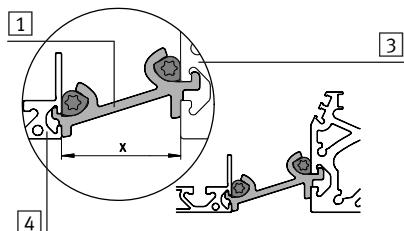

¹⁾ Ganzzahl = Ganze Zahl vor dem Komma. Nachkommastellen streichen!
Beispiel: $y = \text{Ganzzahl} (800/500) + 2 \rightarrow \text{Ganzzahl} (1,6) + 2 \rightarrow 1 + 2 = 3$

²⁾ DHAM-ME-N1-CL bei EGC-70 nicht auf der Sensorseite montieren. Anbindung [1] klemmt nicht. Bei Bedarf DHAM-ME-N1-50-CL verwenden.

³⁾ Passt nicht bei ELGA-F1. Die Achse besitzt keine entsprechende Nut.




Adapter kit DHAM-ME-N1/-N2

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Germany
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Parts list

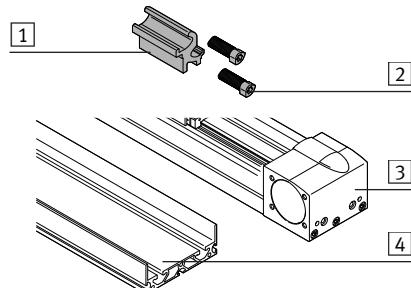

- [1] Connection (1x)
- [2] Connector (2x)

- Not included in delivery:
- [3] Axis (→ table) (1x)
 - [4] Support profile HMIA (1x)

2. Intended use

Adapter kit DHAM-ME-N1/-N2:

Connection of the support profile [4] to the axis [3].

3. Safety instructions and notes on mounting

Caution

Unexpected movement of components.

Injury due to impacts or pinching.

- Switch off power supply before mounting work.
- Observe the safety instructions (→ applicable documents).

Note

Incorrect mounting can cause malfunction and material damage.


- Mount a connection [1] at least every 500 mm.
- Calculate the required quantity y using the following formulas:
 - where stroke length ≤ 500 mm: $y = 2$
 - where stroke length > 500 mm: $y = \text{integer}^{1)} (\text{stroke}/500) + 2$
- Position the support profile [4] alongside the axis [3]/energy chain.
- Place connections [1] at suitable positions.
- Use a TORX screwdriver T40 (B).

Information

Applicable documents

→ operating instructions for the axis [3]


4. Mounting

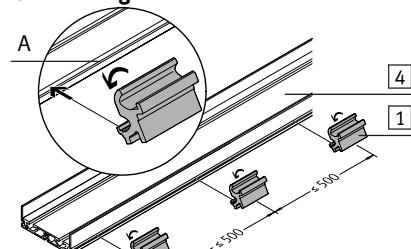



- Insert connections [1] into the slot (A) of the support profile [4].

¹⁾ Integer = whole number before the decimal point. Disregard decimal places!
Example: $y = \text{integer} (800/500) + 2 \rightarrow \text{integer} (1.6) + 2 \rightarrow 1 + 2 = 3$


²⁾ Do not mount the DHAM-ME-N1-CL on the EGC-70 on the sensor side. Connection [1] does not engage. If necessary, use DHAM-ME-N1-50-CL.

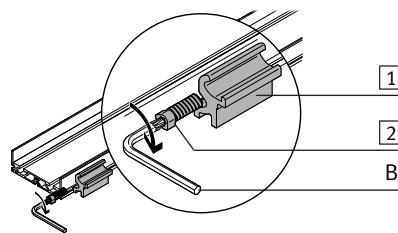

- Insert the connectors [2] into the connections [1].
- Tighten the connectors [2] up to the stop (approx. 60°).

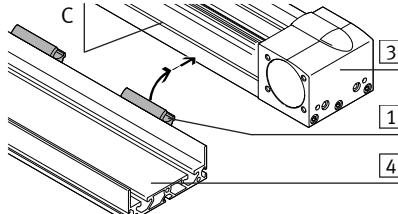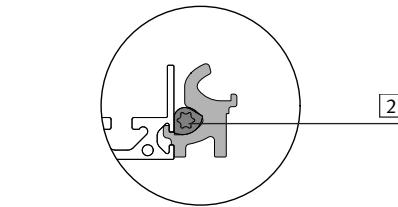

- Insert the support profile [4] with the connection [1] into the slot (C) of the axis [3].

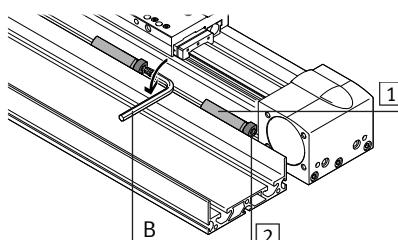


- Insert the connectors [2] into the connections [1].
- Tighten the connectors [2] up to the stop (approx. 60°).

- Observe the corresponding illustration (→ table).

Fig.	1	2	3	
[3] EGC	-70 ²⁾ /-80	-120/-185	-70/-80	-120/-185
EGC-HD	-160	-220	-125/-160	-220
ELGA ³⁾	-80	-120/-150	-70/-80	-120/-150
ELFA	-80	-120	-70/-80	-120
[1] DHAM-ME	-N1-CL	-N2-CL	-N1-50-CL	-N2-50-CL
x [mm]	20		50	

Fig. 1

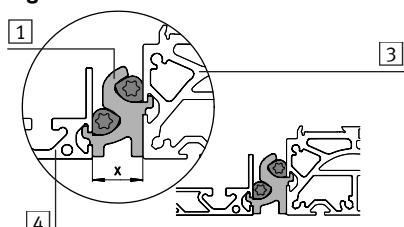

When tightened, the connectors [2] embed themselves in the respective profile.

→ An electrical connection between the components is established.

Fig. 2


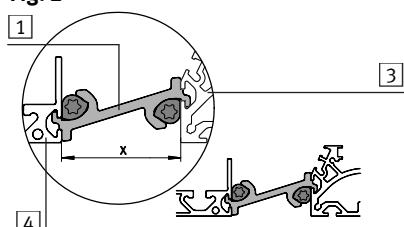


Fig. 3

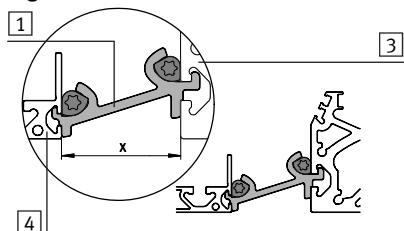

³⁾ Not suitable for ELGA-F1. The axis does not have a corresponding slot.