

**FESTO**

Festo AG &amp; Co. KG

Postfach  
73726 Esslingen  
Deutschland  
+49 711 347-0  
[www.festo.com](http://www.festo.com)

## Axialausatz EAMM-A-E...-G/H

### 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Axialausatz EAMM-A-E...-G/H:

Verbindung einer Achse mit einem Getriebe in axialer Anordnung zur angetriebenen Welle (→ Abschnitt 9).

### 2. Sicherheitshinweise und Hinweise zur Montage

#### ⚠ Warnung

Unerwartete Bewegung von Bauteilen.

Verletzung durch Schlag, Stoß, Quetschung.

- Stromversorgung vor Montagearbeiten abschalten.
- Sicherheitshinweise beachten (→ Mitgeltende Dokumente).

#### → Hinweis

Funktionsstörung und Sachschaden durch unsachgemäße Montage.

- Anziehdrehmomente einhalten (→ Abschnitt 7).
- Schmierfilm auf den Schrauben belassen.
- Wellen reinigen. Die Kupplung [1] greift nur auf trockenen und fettfreien Wellenzapfen rutschfrei.
- Ausrichtung der Kupplung [1] einhalten (→ Abschnitt 6).
- Kombination abstützen (→ Abschnitt 8):
  - bei weit auskragenden und schweren Motoranbauten
  - bei starken Vibrationen und Schwing-/Schockbelastungen.

Nach jedem Lösen oder Verdrehen des Motors:

- Referenzfahrt der Achse durchführen.

#### ℹ Info

#### Mitgeltende Dokumente


- Bedienungsanleitung Motor
- Bedienungsanleitung Getriebe
- Bedienungsanleitung Achse

Der Bausatz enthält die maximal erforderlichen Befestigungselemente.

- Benötigte Befestigungselemente wählen (→ Abschnitt 7).


### 3. Teileliste

[1]	Kupplung	(1x)
[2]	Klemmschraube	(2x)
[4]	Kupplungsgehäuse	(1x)
[6]	Schraube	(4x)
[8]	Motorflansch	(1x)
[9]	Schraube	(3x)
[11]	Schraube	(4x)
[12]	Motorflansch	(1x)
[13]	Schraube	(4x)
[14]	Abdeckkappe	(4x ... 6x)

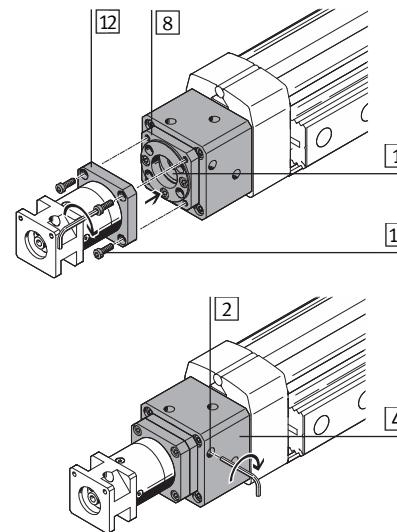

- Das Getriebe und die Achse zusammenschieben. Kontrolle: Der Wellenzapfen des Getriebes wurde in die Kupplung [1] eingeführt.
- Das Getriebe über den Motorflansch [12] mit den Schrauben [13] am Motorflansch [8] befestigen.
- Klemmschraube [2] der getriebeseitigen Kupplungsnabe durch eine Bohrung im Kupplungsgehäuse [4] hindurch festdrehen.

### 4. Vormontage Kupplung

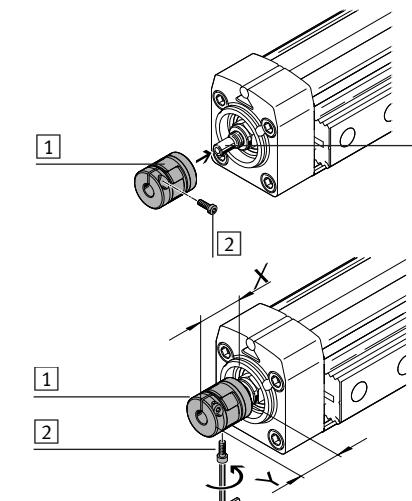


- Kupplung [1] mit der passenden Bohrung auf den Wellenzapfen (A) schieben.
- Klemmschraube [2] der getriebeseitigen Kupplungsnabe lose eindrehen.

Zur genauen Ausrichtung:


- Abstand (X und Y) einhalten (→ Abschnitt 6).
- Klemmschraube [2] der achsseitigen Kupplungsnabe festdrehen.

- Winkelstellung der Kupplung ausrichten. Kontrolle: Die Klemmschraube [2] der getriebeseitigen Kupplungsnabe ist später über eine der Bohrungen im Kupplungsgehäuse [4] noch erreichbar.


### 5. Montage

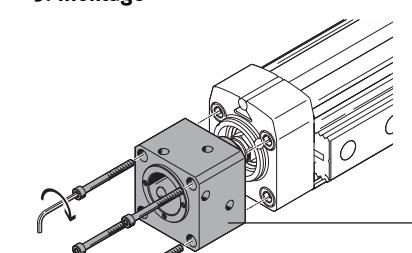

- Das Kupplungsgehäuse [4] mit den Schrauben [6] an der Achse befestigen.

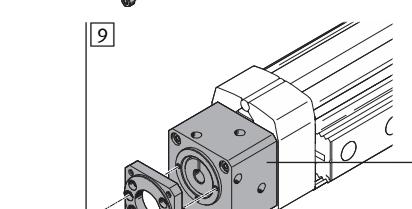

- Motorflansch [8] mit den Schrauben [9] am Kupplungsgehäuse [4] befestigen.

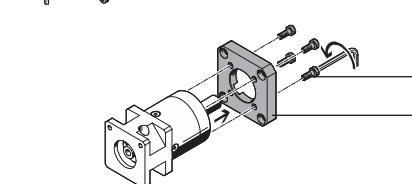


- Motorflansch [12] mit den Schrauben [11] am Getriebe befestigen.

### 6. Ausrichtung Kupplung [1]

#### → Hinweis

Axialkräfte, die auf die Wellen von Getriebe und Achse einwirken, führen zu erhöhtem Verschleiß.

- Abstände X und Y einhalten.

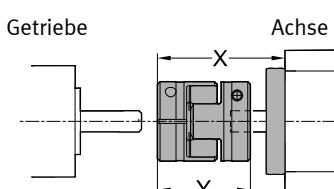


EAMM-A-	Y [mm]	X <sup>+0,5</sup> [mm]
E32-40G	35 <sup>+0,7</sup>	42,5
E48-40G	35 <sup>+0,7</sup>	46
E48-60H	66 <sup>+0,85</sup>	77
E72-60G	66 <sup>+0,85</sup>	88,5
E72-60H		
E72-80G		

### 7. Schraubengrößen und Anziehdrehmomente<sup>1)</sup>

EAMM-A-	[2] [Nm]	[6] [Nm]	[9] [Nm]	[11] [Nm]	[13] [Nm]
E32-40G	M4x12 3	M4x35 3	M4x12 3	M4x8 3	M4x20 3
		M5x50 6			
E48-60H	M6x16 10	M5x70	M6x16 10	M5x10 6	M6x16 10
E72-60G	M6x16 10	M8x90 15	M6x16 10	M5x10 6	M6x16 10
E72-60H					
E72-80G				M6x16 10	

<sup>1)</sup> Toleranz für Anziehdrehmomente M<sub>A</sub> ohne Toleranzangabe ± 20 %

### 8. Abstützung der Achs-Getriebe-Motor Kombination

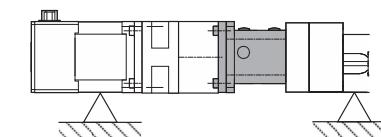

- Um Schäden zu vermeiden:
- Kombination verspannungs-frei abstützen.

### 9. Zulässige Achsen und Getriebe

#### → Hinweis

Funktionsstörung und Sachschaden durch Überlastung.

Die Ausgangsgrößen des Motors dürfen die zulässigen Werte der verwendeten Komponenten nicht überschreiten.

Zulässige Werte → [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)

- Motor-Ausgangsgrößen entsprechend begrenzen.

- Achse und Getriebe aus den Schnittstellencodes ableiten.

Beispiel: EAMM-A-E48-40G

- Achs-Schnittstelle E48
- Getriebe-Schnittstelle 40G

Achs-Schnittstelle	Achse <sup>2)</sup>
E32	DGE-25-SP
E48	DGE-40-SP
E72	DMES-63/DGE-63-SP

Getriebe-Schnittstelle	Getriebe
40G	EMGA-40, EMGC-40
60G	EMGA-60-...-SAS/-SST
60H	EMGA-60-...-EAS, EMGC-60
80G	EMGA-80

<sup>2)</sup> Spindelachse DGE, Stellachse DMES

**FESTO**

Festo AG &amp; Co. KG

Postfach  
73726 Esslingen  
Germany  
+49 711 347-0  
[www.festo.com](http://www.festo.com)

## Axial kit EAMM-A-E...-G/H

### 1. Intended use

Axial kit EAMM-A-E...-G/H:

Connecting an axis to a gear unit in axial configuration to the driven shaft (→ section 9).

### 2. Safety instructions and notes on mounting

#### Warning

Unexpected movement of components.

Injury due to impacts or pinching.

- Switch off power supply before mounting work.
- Observe the safety instructions (→ Applicable documents).

#### Note

Incorrect mounting can cause malfunction and material damage.

- Observe tightening torques (→ section 7).
- Leave lubricant film on the screws.
- Clean shafts. The coupling [1] only grips dry and grease-free drive shafts.
- Maintain the alignment of the coupling [1] (→ section 6).
- Support the combination (→ section 8):
  - If there are far-protruding and heavy motor attachments
  - In the event of severe vibrations and oscillation/shock loads.

Each time after disconnecting or turning the motor:

- Perform homing of the axis.

#### Information

##### Applicable documents



- Motor operating instructions
- Gear unit operating instructions
- Axis operating instructions

The kit contains the maximum mounting attachments that may be required.


- Select required mounting components (→ section 7).

### 3. Parts list


[1]	Coupling	(1x)
[2]	Clamping screw	(2x)
[4]	Coupling housing	(1x)
[6]	Screw	(4x)
[8]	Motor flange	(1x)
[9]	Screw	(3x)
[11]	Screw	(4x)
[12]	Motor flange	(1x)
[13]	Screw	(4x)
[14]	Cover cap	(4x ... 6x)

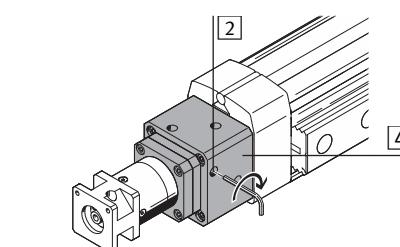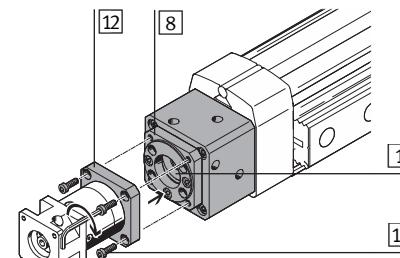

### 4. Preassembly of the coupling

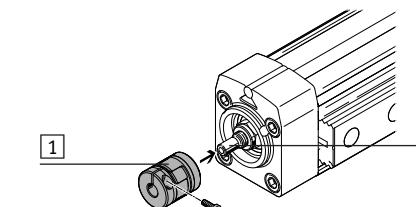


- Push the coupling [1] with the matching drill hole onto the drive shaft (A).
- Loosely screw in the clamping screw [2] of the gear-side coupling hub.

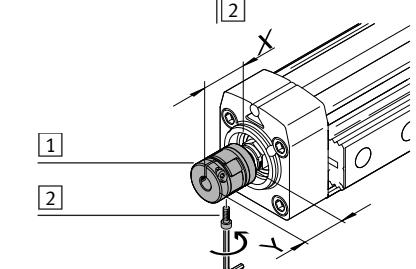


- For accurate alignment:
- Maintain distance (X and Y) (→ section 6).
  - Tighten the clamping screw [2] of the axis-side coupling hub.

- Align the angular position of the coupling. Check: The clamping screw [2] of the gear-side coupling hub can still be accessed later via one of the drill holes in the coupling housing [4].


### 5. Mounting

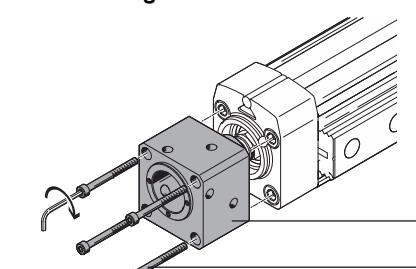

- Fasten the coupling housing [4] to the axis with the screws [6].

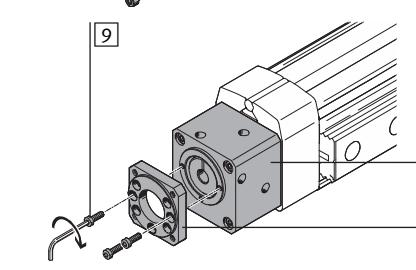

- Fasten the motor flange [8] to the coupling housing [4] with the screws [9].

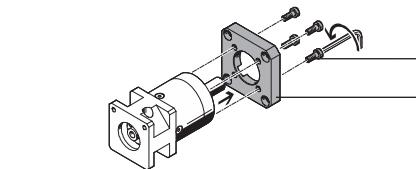

- Fasten the motor flange [12] to the gear unit with the screws [11].


- Push the gear unit and the axis together.

Check: The drive shaft of the gear unit has been inserted into the coupling [1].

- Fasten the gear unit over the motor flange [12] to the motor flange [8] with the screws [13].
- Tighten the clamping screw [2] of the gear-side coupling hub through a hole in the coupling housing [4].

- Press cover caps [14] into the holes in the coupling housing [4].

### 8. Support of the axis-gear unit-motor combination

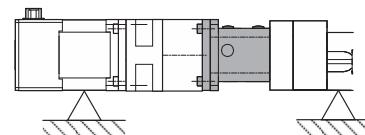

To avoid damage:

- Support the combination so it is free from tension.

### 9. Permissible axes and gear units

#### → Note

Malfunction and material damage due to overloading.

The output variables of the motor must not exceed the permissible values of the components used.

Permissible values → [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)

- Limit motor output variables accordingly.

- Derive the axis and gear unit from the interface codes.

Example: EAMM-A-E48-40G

– Axis interface **E48**– Gear unit interface **40G**

Axis interface	Axis <sup>2)</sup>
E32	DGE-25-SP
E48	DGE-40-SP
E72	DMES-63/DGE-63-SP


Gear unit interface	Gear unit
40G	EMGA-40, EMGC-40
60G	EMGA-60-...SAS/-SST
60H	EMGA-60-...EAS, EMGC-60
80G	EMGA-80

### 6. Alignment of the coupling [1]

#### → Note

Axial forces on the shafts of the gear unit and axis can result in increased wear.

- Maintain the distances X and Y.

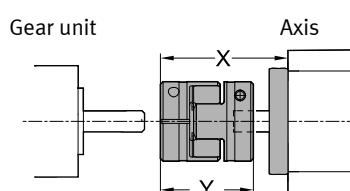

EAMM-A-	Y	[mm]	X <sup>±0.5</sup>	[mm]
E32-40G	35 <sup>±0.7</sup>			42.5
E48-40G	35 <sup>±0.7</sup>			46
E48-60H	66 <sup>±0.85</sup>			77
E72-60G	66 <sup>±0.85</sup>			88.5
E72-60H				
E72-80G				

### 7. Screw sizes and tightening torques<sup>1)</sup>

EAMM-A-	[2]	[Nm]	[6]	[Nm]	[9]	[Nm]	[11]	[Nm]	[13]	[Nm]
E32-40G	M4x12	3	M4x35	3	M4x12	3	M4x8	3	M4x20	3
E48-40G			M5x50	6						
E48-60H	M6x16	10	M5x70		M6x16	10	M5x10	6	M6x16	10
E72-60G	M6x16	10	M8x90	15	M6x16	10	M5x10	6	M6x16	10
E72-60H										
E72-80G							M6x16	10		

<sup>1)</sup> Tolerance for tightening torques M<sub>A</sub> without indication of tolerance ± 20 %<sup>2)</sup> Spindle axis DGE, positioning axis DMES