


**FESTO**

## Druck-/Zwischeneinspeiseplatte, Endplatte VABF-P5-...A3/VABE-P5-C

Festo AG & Co. KG

Postfach  
D-73726 Esslingen  
+49 711 347-0  
www.festo.com

### 1. Teileliste

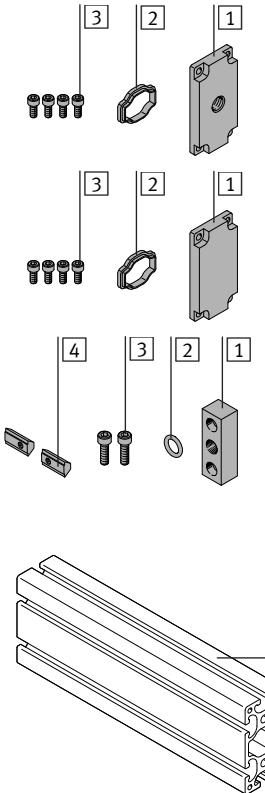

Druckeinspeiseplatte

VABF-P5-P3A3-...

- |   |                |      |
|---|----------------|------|
| 1 | Platte         | (1x) |
| 2 | Dichtung       | (1x) |
| 3 | Schraube M5x12 | (4x) |

Endplatte

VABE-P5-C

- |   |                |      |
|---|----------------|------|
| 1 | Platte         | (1x) |
| 2 | Dichtung       | (1x) |
| 3 | Schraube M5x12 | (4x) |

Zwischeneinspeiseplatte

VABF-P5-P1A3-...

- |   |                |      |
|---|----------------|------|
| 1 | Platte         | (1x) |
| 2 | O-Ring         | (1x) |
| 3 | Schraube M6x20 | (2x) |
| 4 | Nutenstein     | (2x) |

Nicht im Lieferumfang:

- |   |                    |      |
|---|--------------------|------|
| 5 | Profilleiste       | (1x) |
|   | IPM-PN-08-40x80-AL |      |

Bestimmungsgemäß dient:

- die Druckeinspeiseplatte als seitlicher Druckluftanschluss und als Abdichtung der Profilleiste
- die Endplatte als Abdichtung der Profilleiste
- die Zwischeneinspeiseplatte als frontaler zusätzlicher Druckluftanschluss der Profilleiste.

### → Hinweis

- Wählen Sie weiteres Zubehör aus dem Katalog (z. B. Montageplatte VAME-P5-MK).

Zur Montage der Montageplatten (→ zugehörige Montageanleitung).

### 2. Vormontage (Bei der Befestigung einer Zwischeneinspeiseplatte)


#### → Hinweis

Um eine optimale Druckluftversorgung bei der Verwendung einer Zwischeneinspeiseplatte zu gewährleisten.

- Beachten Sie, dass:
    - die Zwischeneinspeiseplatte 1 möglichst mittig zu setzen ist
    - mehrere Zwischeneinspeiseplatten 1 gleichmäßig zu verteilen sind.
- Der benötigte Abstand zu den Montageplatten VAME-P5-MK (→ zugehörige Montageanleitung).
- Markieren Sie die Position für die Bohrung (A).
  - Bohren Sie die entsprechende Bohrung (A) Ø 12 mm.
  - Entgraten Sie die Bohrung (A).
  - Schneiden Sie beidseitig je ein Gewinde (M5, Tiefe ≥ 10 mm) in die 4 Bohrungen (B).
  - Entfernen Sie alle Späne aus der Profilleiste 5.

### 3. Montage

#### 3a. Montage der Zwischeneinspeiseplatte

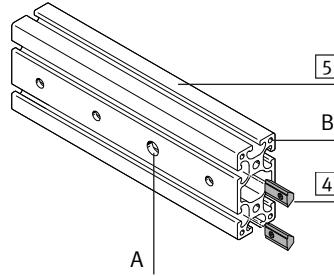


#### → Hinweis

Um Befestigungsprobleme bei der Montagereihenfolge zu vermeiden:

- Platzieren Sie die Nutenstein 4 aus der Mitte der Profilleiste 5 heraus (→ mittlere Bohrung (A)).

- Schieben Sie die Nutenstein 4 in die Profilleiste 5.

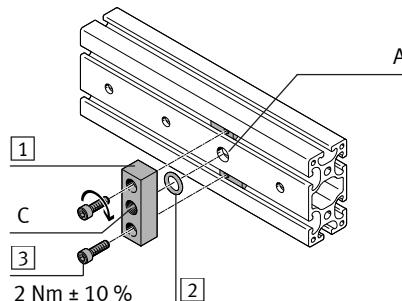


- Platzieren Sie den O-Ring 2 in der Senkung der Platte 1.

- Positionieren Sie die Platte 1 auf der Profilleiste 5, bis die Bohrung (A) und das Gewinde (C) fluchten.

- Drehen Sie die Schrauben 3 fest.  
Halten Sie das zulässige Anziehdrehmoment ein.

#### 3b. Montage der Druckeinspeiseplatte bzw. Endplatte

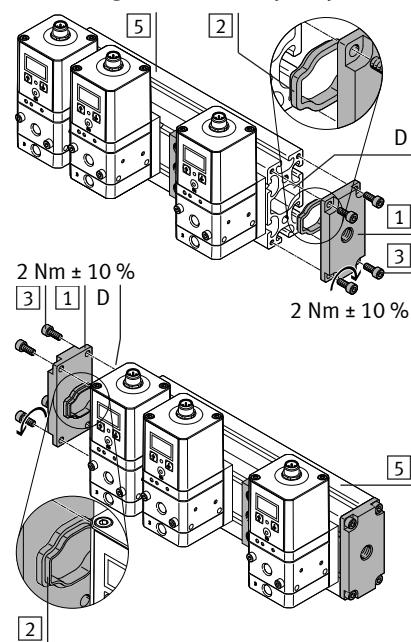

- Platzieren Sie die Dichtung 2 in der Öffnung (D). Beachten Sie dabei die Einbaulage (→ Lupen).

- Befestigen Sie die Platten 1 auf der gewünschten Seite an der Profilleiste 5 mit den Schrauben 3. Halten Sie das zulässige Anziehdrehmoment ein.




Festo AG & Co. KG

P.O. box  
73726 Esslingen, Germany  
+49 711 347-0  
[www.festo.com](http://www.festo.com)


## Pressure/intermediate zone supply module, End plate VABF-P5-...A3/VABE-P5-C

### 1. Parts list

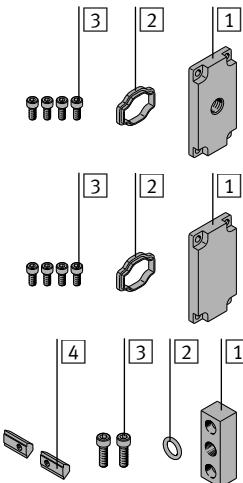

Compressed-air supply plate VABF-P5-P3A3-...	
① Plate	(1x)
② Seal	(1x)
③ M5x12 screw	(4x)
End plate VABE-P5-C	
① Plate	(1x)
② Seal	(1x)
③ M5x12 screw	(4x)
Intermediate zone supply module VABF-P5-P1A3-...	
① Plate	(1x)
② O-ring	(1x)
③ M6x20 screw	(2x)
④ Slot nut	(2x)

Not included in scope of delivery:  
⑤ Mounting rail  
IPM-PN-08-40x80-AL

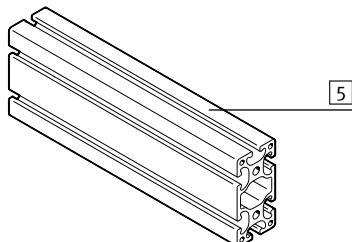

As intended:

- The compressed-air supply plate serves as a lateral supply port and seal of the mounting rail
- The end plate serves as seal for the mounting rail
- The intermediate zone supply module serves as frontal, additional supply port of the mounting rail.

### → Note

- Select additional accessories from the catalogue (e.g. mounting plate VAME-P5-MK).

For mounting of the mounting plates (→ relevant assembly instructions).

### 2. Preassembly (for attachment of an intermediate zone supply module)


#### → Note

To ensure an optimal compressed air supply when an intermediate zone supply module is used.


- Observe that:
  - The intermediate zone supply module ① should be set as closely as possible to the centre
  - Several intermediate zone supply modules ① must be distributed evenly. The required distance from the mounting plates VAME-P5-MK (→ relevant assembly instructions).
- Mark the position for the hole (A).
- Drill the corresponding hole (A) Ø 12 mm.
- Deburr the hole (A).
- On each of both sides, cut a thread (M5, depth ≥ 10 mm) into the 4 holes (B)
- Remove all shavings from the mounting rail ⑤.

### 3. Mounting

#### 3a. Mounting of the intermediate zone supply module

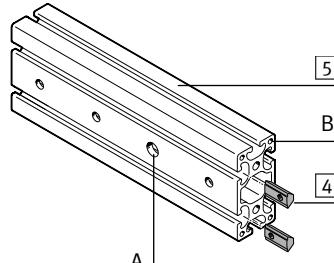

- Push the slot nuts ④ into the mounting rail ⑤.

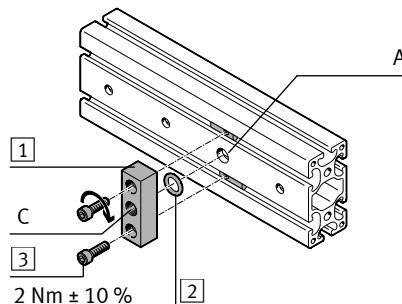


#### → Note

To avoid mounting problems during the assembly sequence:

- Remove the slot nuts ④ from the centre of the mounting rail ⑤ (→ centre hole (A)).
- Push the slot nuts ④ into the mounting rail ⑤.
- Place the O-ring ② in the depression in plate ①.
- Position the plate ① on the mounting rail ⑤ until the hole (A) and thread (C) are aligned.
- Tighten the screws ③. Comply with the permissible tightening torque.

#### 3b. Mounting of the compressed-air supply plate or end plate

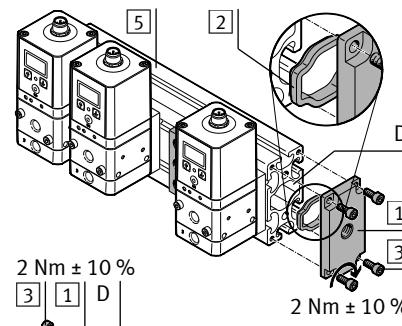

- Place the seal ② in the opening (D). Observe thereby the mounting position (→ magnifying glasses).
- Fasten the plates ① on the desired side to the mounting rail ⑤ with screws ③. Observe the permissible tightening torque.

